



wedi *Subliner Dry* | sealing mat

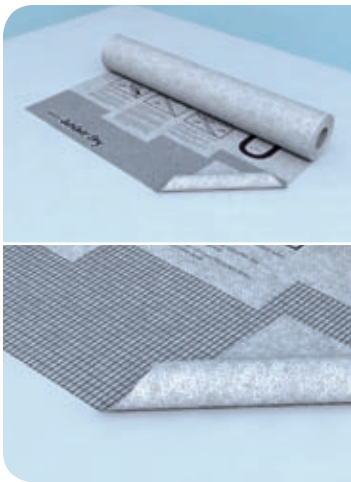

Description	Roll length x width	Packing unit/palette	Order no.
wedi Subliner Dry, sealing mat	30 m x 1 m	1 roll	09-51-10/330
wedi Subliner Dry, sealing mat	5 m x 1 m	1 roll	09-51-10/305

! • Flexible sealing membrane for medium and high wet areas inside.


wedi *Subliner Flex* | isolation mat

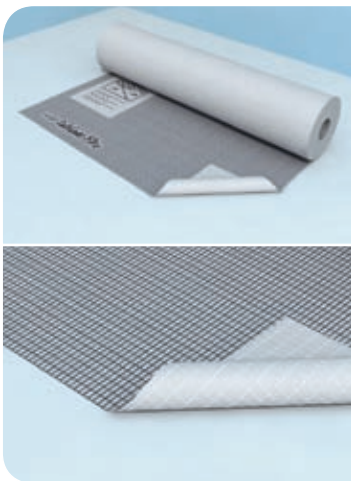

Description	Roll length x width	Packing unit/palette	Order no.
wedi Subliner Flex, isolation mat	30 m x 1 m	1 roll	09-51-10/331

! • Tension-reducing membrane for inside.

wedi *Subliner Dry & Flex* | sealing and isolation mat

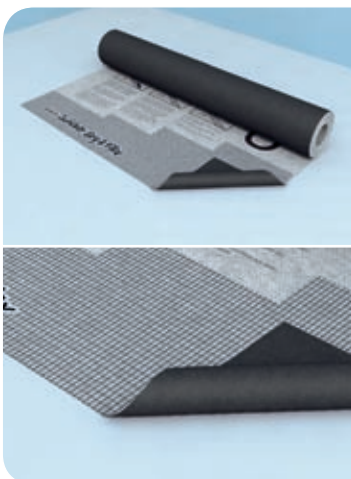

Description	Roll length x width	Packing unit/palette	Order no.
wedi Subliner Dry & Flex, sealing and isolation mat	15 m x 1 m	1 roll	09-51-10/315

! • Sealing and decoupling membrane for medium and high wet areas inside and outside with crack bypassing properties.


wedi *Subliner Dry*

...wedi®

Ⓓ wedi Subliner Dry auslegen und mit Cutter oder Schere zuschneiden.

Ⓔ Lay out wedi Subliner Dry and cut to size using a cutter or scissors.


Ⓕ Poser wedi Subliner Dry et le découper avec un cutter ou des ciseaux.

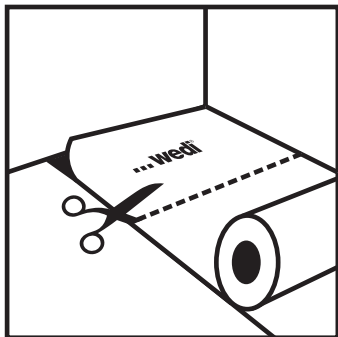

Ⓓ Auf vorbereiteten Untergrund wedi Dünnbettmörtel (wedi 310, wedi 320, wedi 330) mit 4 oder 6 mm Zahnung aufkämmen.

Ⓔ Apply thin-bed mortar to the prepared sub-floor using a 4 or 6 mm toothed trowel.


Ⓕ Sur un support préparé, remblayer avec du mortier en couche mince avec une denture de 4 ou 6 mm.

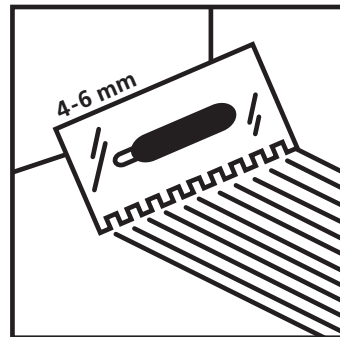

Ⓓ wedi Subliner Dry mit der bedruckten Seite nach oben einlegen und mit Gummwalze oder Holzbrett andrücken.

Ⓔ Insert wedi Subliner Dry with the printed side facing upwards and press on with a rubber roller or wooden board.



Ⓕ Poser le wedi Subliner Dry face imprimée vers le haut, et faire pression à l'aide d'un cylindre en caoutchouc ou d'une planche de bois.

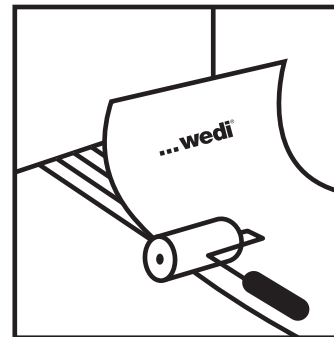

Ⓓ Die Stöße der Bahnen müssen ca. 5-10 cm überlappen. Zementäre Dichtschlämme (wedi 510, wedi 520) auf überlappenden Bereich aufbringen.

Ⓔ The widths must overlap at the joints by approx. 5-10 cm. Apply cement-based slurry-type sealing compounds to the overlapping area.


Ⓕ Faire chevaucher les joints des bandes sur environ 5 à 10 cm. Placer de l'enduit d'imperméabilisation à base de ciment dans la zone du chevauchement.

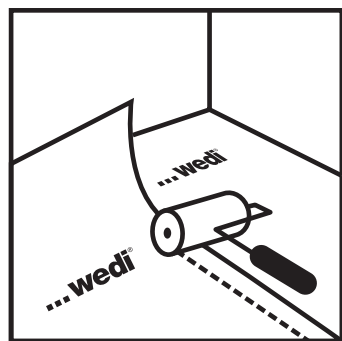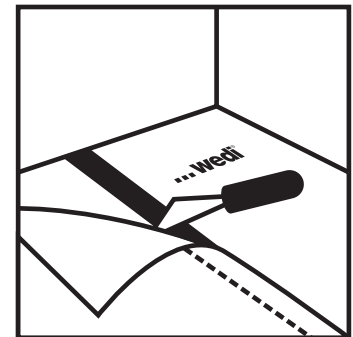

Ⓓ Zweite Bahn einlegen und Überlappungsbereich mit Traufel oder Gummwalze andrücken.

Ⓔ Insert the second width and press on the overlapping area using a trowel or rubber roller.


Ⓕ Poser la seconde bande et faire pression sur la zone de chevauchement à l'aide d'une taloche ou d'un cylindre en caoutchouc.

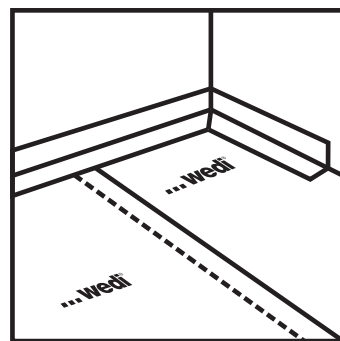

Ⓓ Eckfugen und Bodenanschlüsse mit wedi Dichtband und zementärer Dichtschlämme (wedi 510, wedi 520) abdichten. Dichtband mittig auf Stoß anbringen.

Ⓔ Seal off corner joints and floor connections with wedi sealing tape and cement-based slurry-type sealing compounds. Apply the sealing tape in the middle of the joint.


Ⓕ Assurer l'étanchéité des joints d'angle et des raccordements au sol à l'aide de la bande d'étanchéité wedi et d'enduit d'imperméabilisation à base de ciment. Placer la bande d'étanchéité au milieu du joint.

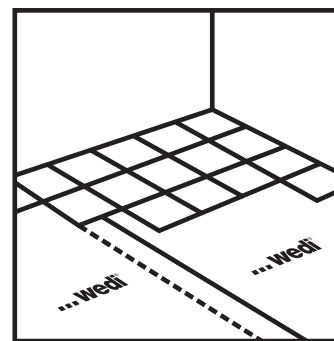

Ⓓ Nach Erhärtung des Dünnbettmörtels kann der Belag verlegt werden.

Ⓔ The floor covering can be laid after the thin-bed mortar has hardened.

Ⓕ Une fois le mortier en couche mince durci, le revêtement peut être posé.

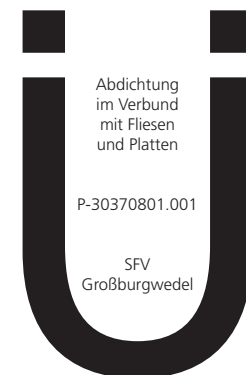


wedi *Subliner Flex*

...wedi®

Ⓓ wedi Subliner Flex auslegen und mit Cutter oder Schere zuschneiden.

Ⓔ Lay out wedi Subliner Flex and cut to size using a cutter or scissors.


Ⓕ Poser wedi Subliner Flex et le découper avec un cutter ou des ciseaux.

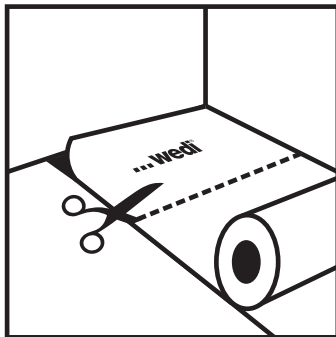

Ⓖ Auf vorbereiteten Untergrund wedi Dünnbettmörtel (wedi 310, wedi 320, wedi 330) mit 4 oder 6 mm Zahnung aufkämmen.

Ⓖ Apply thin-bed mortar to the prepared sub-floor using a 4 or 6 mm toothed trowel.


Ⓗ Sur un support préparé, remblayer avec du mortier en couche mince avec une denture de 4 ou 6 mm.

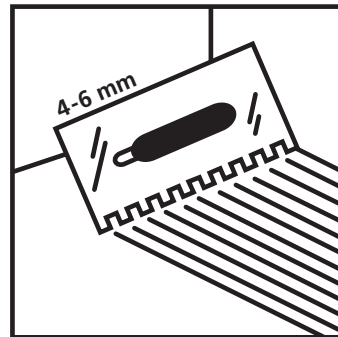

Ⓖ wedi Subliner Flex mit der bedruckten Seite nach oben Stoß an Stoß einlegen und mit Gummwalze oder Holzbrett andrücken.

Ⓖ Insert wedi Subliner Flex joint to joint with the printed side facing upwards and press on with a rubber roller or wooden board.



Ⓗ Poser le wedi Subliner Flex bout à bout face imprimée vers le haut, et faire pression à l'aide d'un cylindre en caoutchouc ou d'une planche de bois.

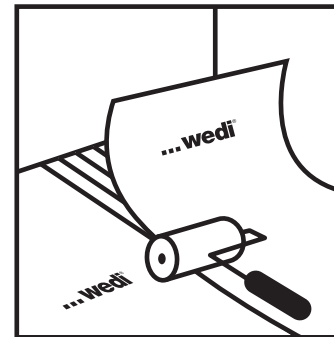

Ⓖ Heraustretenden Mörtel und Luft einschüsse entfernen. Kreuzfugen vermeiden.

Ⓖ Remove any escaping mortar and air pockets. Avoid cross joints.

Ⓗ Éliminer les excès de mortier et les bulles d'air. Éviter les joints croisés.

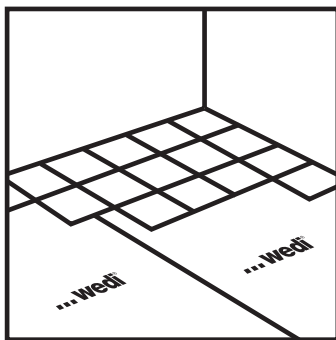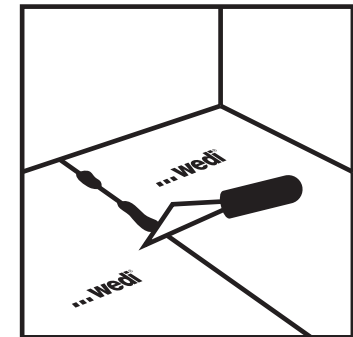

Ⓖ Nach Erhärtung des Dünnbettmörtels kann der Belag verlegt werden.

Ⓖ The floor covering can be laid after the thin-bed mortar has hardened.

Ⓗ Une fois le mortier en couche mince durci, le revêtement peut être posé.


wedi *Subliner Dry & Flex*

...wedi®

Ⓓ wedi Subliner Dry&Flex auslegen und mit Cutter oder Schere zuschneiden.

Ⓔ Lay out wedi Subliner Dry&Flex and cut to size using a cutter or scissors.


Ⓕ Poser wedi Subliner Dry&Flex et le découper avec un cutter ou des ciseaux.

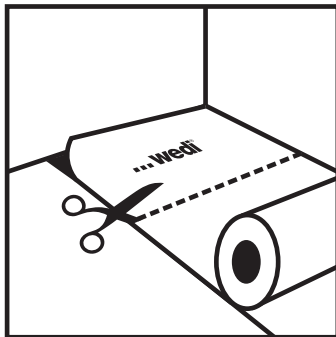

Ⓖ Auf vorbereiteten Untergrund wedi Dünnbettmörtel (wedi 310, wedi 320, wedi 330) mit 4 oder 6 mm Zahnung aufkämmen.

Ⓖ Apply thin-bed mortar to the prepared sub-floor using a 4 or 6 mm toothed trowel.


Ⓖ Sur un support préparé, remblayer avec du mortier en couche mince avec une denture de 4 ou 6 mm.

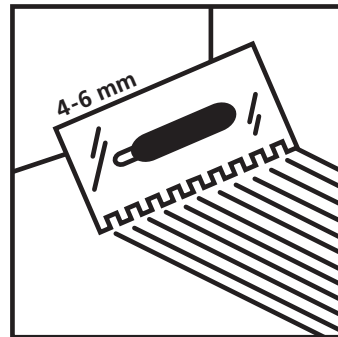

Ⓖ wedi Subliner Dry&Flex mit der bedruckten Seite nach oben Stoß an Stoß einlegen und mit Gummwalze oder Holzbrett andrücken.

Ⓖ Insert wedi Subliner Dry&Flex joint to joint with the printed side facing upwards and press on with a rubber roller or wooden board.



Ⓖ Poser le wedi Subliner Dry&Flex bout à bout face imprimée vers le haut, et faire pression à l'aide d'un cylindre en caoutchouc ou d'une planche de bois.

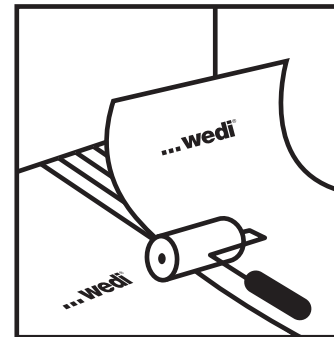

Ⓖ Heraustretenden Mörtel und Lufteinschlüsse entfernen.

Ⓖ Remove any escaping mortar and air pockets.


Ⓖ Éliminer les excès de mortier et les bulles d'air.

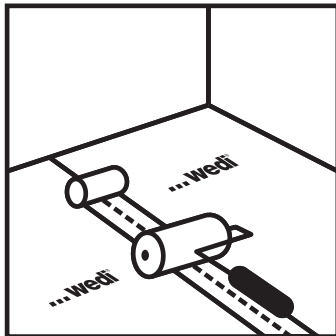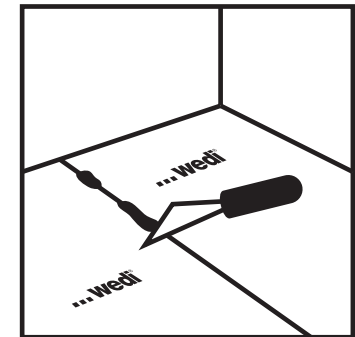

Ⓖ Im Stoßbereich die einzelnen Bahnen unter Verwendung zementärer Dichtschlämme (wedi 510, wedi 520 für Außen) für eine wasserdichte Verklebung mit wedi Dichtband überkleben. Stoßbereich mit Traufel oder Gummwalze andrücken.

Ⓖ In the joint area, paste over the individual widths for waterproof gluing with wedi sealing tape using cement-based slurry-type sealing compounds. Press on the joint area with a trowel or rubber roller.


Ⓖ Dans la zone de jointure, coller les différentes bandes à l'aide de la bande d'étanchéité wedi en utilisant de l'enduit d'imperméabilisation à base de ciment afin d'assurer un collage étanche. Faire pression dans la zone de jointure avec une taloche ou un cylindre en caoutchouc.

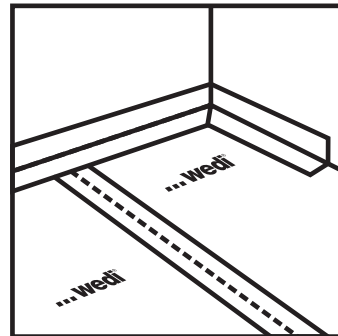

Ⓖ Eckfugen und Bodenanschlüsse mit wedi Dichtband und zementärer Dichtschlämme (wedi 510, wedi 520 für Außen) abdichten. Dichtband mittig auf Stoß anbringen.

Ⓖ Seal off corner joints and floor connections with wedi sealing tape and cement-based slurry-type sealing compounds. Apply the sealing tape in the middle of the joint.

Ⓖ Assurer l'étanchéité des joints d'angle et des raccordements au sol à l'aide de la bande d'étanchéité wedi et d'enduit d'imperméabilisation à base de ciment. Placer la bande d'étanchéité au milieu du joint.

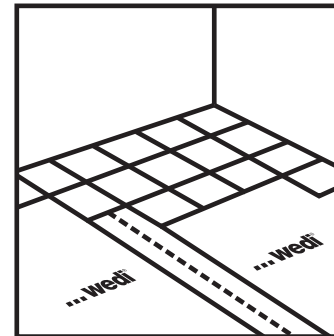

Ⓖ Nach Erhärtung des Dünnbettmörtels kann der Belag verlegt werden.

Ⓖ The floor covering can be laid after the thin-bed mortar has hardened.

Ⓖ Une fois le mortier en couche mince durci, le revêtement peut être posé.

